

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 03.04.2024
Besichtigungsdatum: 28.03.2024
Protokoll-Nummer: 718-2024
Sachverständiger: OT / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1020459-000

FIN: WMA06XZZ4KM833646
Kennzeichen: GR-KE 170



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	MAN	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	TGX 18.420 BLS	Hubraum (ccm) / Zylinder	12419 / R 4
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	309
Fahrerhaus	XLX	Getriebe	MAN-Tipmatic
Farbe	Rot	Kraftstofftank (Liter)	580 + 580
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.078
Erstzulassung	08.07.2019	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	519.752	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	20.500
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	3.600
Anzahl der Besitzer	1	Lademaße (mm) LxBxH	x x
nächste HU / SP / §57b	/ / 07.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R 22.5 156/150 L	Michelin	11 / 11
2	315/70 R 22.5 154/150 L	sonstige/runderneuert	3 / 4 / 4 / 3
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sattelkupplung Jost JSK 42K, Retarder, Dachspoiler, Aero-Paket, Sonnenblende außen, Klimaanlage, Navigationsgerät, Radio SD/USB Schnittstelle, Kühlschrank, 2x Schlaflied, Standheizung, Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomet, Fahrerhauskipppumpe elektrisch,



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU / SP kein Nachweis, durchführen
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
4 Karosserie	Einstieg oben und Stoßfängerecke rechts verkratzt/verschürft, inst./lackieren
5 Karosserie	Einstieg unten rechts gebrochen/Klappe im Einstieg, erneuern
6 Karosserie	Dachspoiler gebrochen, inst. / lackieren
7 Karosserie	Staufach links Dtg. gerissen/Staufach rechts Dämpfer schwach, erneuern
8 Innenraum	Fliegennetz Dachluke gerissen, erneuern
9 Beleuchtung	Schlussleuchte links gebrochen, erneuern
10 Innenraum	Vorhang mitte/rechts Aufhängeösen gebrochen, erneuern
11 Lenkung	Lenkgetriebe undicht, Befund festlegen (Folgekosten möglich)
12 Innenraum	Abrollsicberung Liege unten fehlt, erneuern
13 Rad/Reifen	4x Reifen Antriebsachse abgefahren ,erneuern
14 Rahmen	Radabdeckung rechts gebrochen/Kotflügel Hinterteil lose, ern. / befestigen
15 Karosserie	Scheinwerferblende/Stoßfängerecke links verkratzt/verschürft, inst. / lack.
16 Karosserie	Türverlängerung links gebrochen/Tür verkratzt, inst. / lackieren
17 Innenruam	Türverkleidung links Blende fehlt, erneuern
18 Fahrerhaus	Verriegelung signalisiert Fehlfunktion, Befund festlegen (Folgekosten möglich)
19 Innenraum	stark verschmutzt, reinigen
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit




Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Einstieg oben/Stoßfängerecke rechts verkratzt

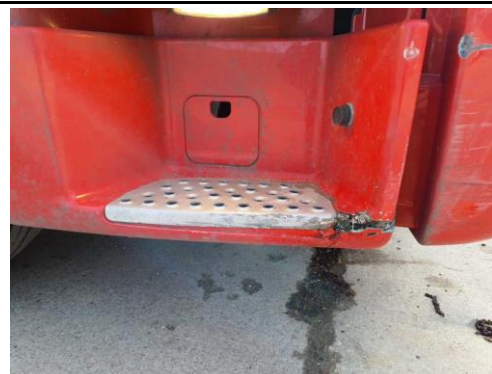

Einstieg unten rechts gebrochen



Deckel Einstieg rechts unten gebrochen




Dachspoiler gebrochen



Staufachdeckel links Dichtung gerissen



Staufachdeckel rechts Gasdruckdämpfer schwach

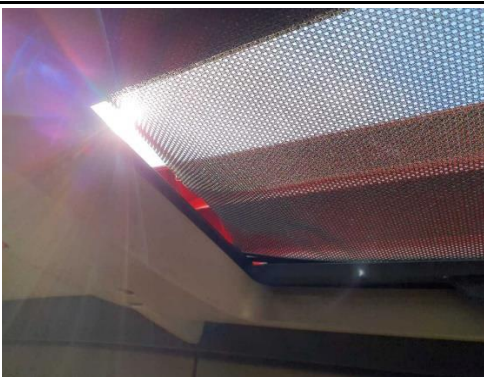

Fliegengitter Dachluke gerissen



Schlussleuchte links gebrochen



Vorhang mitte Befestigung gebrochen



Vorhang rechts Befestigung gebrochen



Lenkgetriebe undicht



Liege unten Abrollsicherung fehlt



Radabdeckung rechts gebrochen



Kotflügel hinten rechts Befestigung lose



Stoßfängerecke links verkratzt




Scheinwerferblende links verkratzt



Türverlängerung links gebrochen / Tür verkratzt



Türverkleidung links Blende fehlt

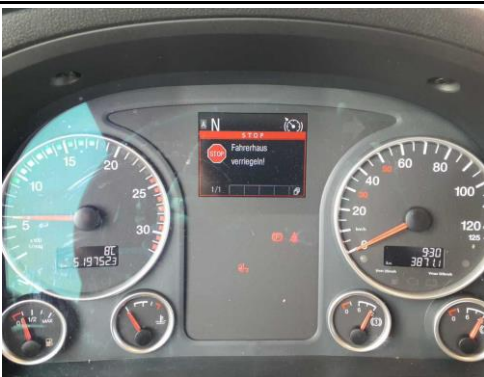

Fahrerhausverriegelung signalisiert Fehlfunktion



Innenraum stark verschmutzt