

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

15806 Zossen

Erstellungsdatum: 14.06.2022
Besichtigungsdatum: 09.06.2022
Protokoll-Nummer: 1062-2022
Sachverständiger: AS / AA



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1021412-000

FIN: ZCFC135B005316760
Kennzeichen: ROS-GL 500



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Iveco	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Daily 35 S16 A8V	Hubraum (ccm) / Zylinder	2287 / R 4
Aufbau / Ausführung	Kastenwagen hoch + lang	Motorleistung (kW)	115
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	HiMatic / 8-Gang autom.
Farbe	weiß-uni	Kraftstofftank (Liter)	100
Radformel	4x2	Leergewicht (kg)	2.480
Erstzulassung	23.08.2019	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Laufleistung abgelesen (km)	104.306	Radstand (mm)	4.100
Gesamtlaufleistung (km)		Lademaße (mm) LxBxH	4600 x 1800 x 1900
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	08.23 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/65 R 16C 112/110 R	Atlas	4 / 2
2	225/65 R 16C 112/110 R	Atlas	4 / 3
3			
4			
Reserverad	Tirefit		

Wertrelevante Ausstattung:

Klimaanlage, Radio MP3, Tempomat, Rückfahrkamera, Laderaumboden Holz, Hecktüren (Öffnungswinkel 270°), Beifahrerdoppelsitzbank



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 98.432 bei 30.03.2022 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend. ohne Grube
Sonstiges	
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Fahrzeug beklebt, beschriftet, entkleben, neutralisieren
2 Innenraum	Zusatzsteckdose verbaut, demontieren
3 Karosserie	Hecktür links gerissen, instandsetzen/lackieren
4 Karosserie	Hecktür rechts nicht fachgerecht Inst., Fehlstellung, inst. / lackieren
5 Karosserie	Schriftzüge Hecktüren und Kotflügel links fehlen, erneuern
6 Verglasung	Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern
7 Innenraum	Instrumententafel links verschürft, Smart Repair
8 Innenraum	Fußmatte links gerissen, erneuern
9 Rad/Reifen	Reifen vorne und hinten rechts verschlissen, 2x erneuern
10 Bremsanlage	Fehlermeldung, Diagnose durchführen (Folgekosten möglich)
11	
12	Rahmen, Querträger Korrosion (Info)
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Laderaum



Ansicht Motorraum



Zusatzsteckdose montiert



Hecktür links gerissen



Hecktür rechts nicht fachgerecht inst.



Fehlstellung Hecktür rechts



Schriftzüge Hecktüren fehlen



Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Instrumententräger links verschürft



Fußmatte links gerissen



Reifen vorne und hinten rechts verschlissen



Fehlermeldung Bremse

