

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
64653 Lorsch

Erstellungsdatum: 11.10.2022
Besichtigungsdatum: 29.09.2022
Protokoll-Nummer: 1966-2022
Sachverständiger: GM / AV



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1022788-000

FIN: XLRASH4300G295602
Kennzeichen: VS-KE 1602



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	DAF	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	XF 480 FAN	Hubraum (ccm) / Zylinder	12902 / R 6
Aufbau / Ausführung	Wechselfahrgestell / LBW	Motorleistung (kW)	355
Fahrerhaus	Super Space Cab	Getriebe	ZF AS-TraXon
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	620 + 335
Radformel	6 x 2	Leergewicht (kg)	
Erstzulassung	27.04.2020	Gesamtgewicht (kg)	26.000
Laufleistung abgelesen (km)	487.338	Radstand (mm)	4.800
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	05.23 / 11.22 / 05.24	Federung	Luft / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/55 R 22,5	Aeolus	8 / 8
2	315/70 R 22,5	Sonstige	12 / 12 / 13 / 13
3	385/55 R 22,5	Michelin	3 / 6
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Mildner Wechsleaufbau für 2 Höhen, Bär Unterfalt-Ladebordwand BC 1500, Retarder, Radio CD mit Navigation, 2 Schlafliegen, Klimaanlage, Standheizung, Standklimaanlage, Sonnenblende aussen, Differentialsperre, Kühlbox, Adaptiver Tempomat (ACC), Spurwechselassistent, Nachlauf-Liftachse gelenkt, Anhängerkupplung Ringfeder



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Grube
Sonstiges	LM-Felgen sind nicht im Lieferrechnung aufgeführt
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	UVV LBW fällig, durchführen
3 Rad/Reifen	Reifen Nachlaufachse in Kürze abgefahren, erneuern
4 Innenraum	Sitzkissen und Lehnezug gerissen, inst.
5 Anbauteil	Einstieg unten rechts unlackiert, lackieren
6 Innenraum	Hebel Feststellbremse stark abgenutzt, erneuern
7 Innenraum	Arملهne Türverkleidung Brandloch, inst.
8 Sonstiges	OBU verbaut, demontieren
9 Rahmen	Kotflügel hinten L u. R lose, inst., Kotflügel 2, Achse gerissen, erneuern
10 Rahmen	Unterfahrschutz hinten verformt, inst.
11 Kühlung	Abdichtung am Kühler unvollständig, erneuern
12 Anbauteil	Blatt LBW, verformt, Abrollsiclerung defekt, inst.
13 Anbauteil	LBW Warnwimpel verschlissen, erneuern
14 Anbauteil	Anhängerkupplung Hebel ohne Funktion, inst.
15 Anbauteil	Bedienteil LBW lose, inst.
16 Elektrik	Fehlermeldung im Display, prüfen
17	
18 INFO	LM-Felgen 1. und 2. Achse montiert, Fahrzeug wurde laut Kaufrechnung mit
19	Stahlfelgen geliefert
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht Seite rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Wechselrahmen



Ansicht Containeraufnahme für 2 Höhen



Ansicht Ladebordwand



Einstieg unten rechts unlackiert



Abrollsicung LBW defekt



Warnwimpel verschlissen



Unterfahrschutz verformt



Halterung vom Kfzlügel lose



Hebel Feststellbremse stark abgenutzt



OBU verbaut



Sitzkissen und Lehne gerissen



Armlehne Türverkleidung Brandloch



Abdichtung Kühler unvollständig

