

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
09526 Olbernaun

Erstellungsdatum: 17.01.2024
Besichtigungsdatum: 08.01.2024
Protokoll-Nummer: 26-2024
Sachverständiger: OT / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1033908-000

FIN: WMA06XZZ7JP107955
Kennzeichen: ERZ-JC 134



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	MAN	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	TGX 18.500 BLS	Hubraum (ccm) / Zylinder	12419 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	XXL	Getriebe	MAN-Tipmatic
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	620 + 620
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	8.241
Erstzulassung	23.04.2018	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Laufleistung abgelesen (km)	593.596	Radstand (mm)	3.600
Gesamtlaufleistung (km)		Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	04.24 / 10.24 / 11.25	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	385/65 R 22,5	Hankook	12 / 12
2	315/70 R 22,5	Michelin	8 / 6 / 6 / 8
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Differentialsperre Luftleitkörper Dach und seitlich, Sattelkupplung Jost, 2 Schlafliegen, Kühlschrank, Klimaanlage, Standheizung, Radio, Sonnenblende aussen, Rundumkennleuchten



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
-------------------	--------------

1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
-------------	-----------------------------

2 Rahmen	Radabdeckungen fehlen, ersetzen
----------	---------------------------------

3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt / beschriftet, neutralisieren
-------------	--

4 Motor	Laufgeräusch bei kaltem Motor, prüfen (Folgekosten möglich)
---------	---

5 Innenraum	Innenraum verschmutzt, reinigen
-------------	---------------------------------

6 Anbauteil	Einstieg unten rechts Klappe für Kipppumpe gerbochen, erneuern
-------------	--

7 Ausrüstung	Bordwerkzeug fehlt teilweise, ersetzen
--------------	--

8 Rad/Reifen	Reifen Antriebsachse nachgeschnitten, erneuern
--------------	--

9 Bremsanlage	Staubschutzkappen Bremsanschlüsse gebrochen, erneuern
---------------	---

10 Fahrerhaus	Luftleitkörper rechts gebrochen, inst. / lackieren
---------------	--

11 Innenraum	Vorhang mitte fehlt, ersetzen
--------------	-------------------------------

12 Motor	Wärmeschutzblech verformt, inst.
----------	----------------------------------

13 Achsen	Differentialsperre ohne Funktion, inst.
-----------	---

14 Tank	Tankdeckel links und rechts nicht schließbar, erneuern
---------	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

28	
----	--

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumententafel



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Radabdeckung hinten fehlen



Wärmeschutzblech verformt



Reifen HA nachgeschnitten



Staubschutzkappen Bremsanschlüsse gebrochen



Luftleitkörper rechts gebrochen



Wartung fällig

