

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

35145 Pohlheim

Erstellungsdatum: 16.04.2024
Besichtigungsdatum: 16.04.2024
Protokoll-Nummer: 770-2024
Sachverständiger: TK / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1034707-000

FIN: VF6VG000368186928
Kennzeichen: FB-KC 16



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Renault	Euro Norm / Kraftstoffart	Euro 6 / Diesel
Typ / Modell	Master Koffer	Hubraum (ccm) / Zylinder	2299 / R 4
Aufbau / Ausführung	Koffer	Motorleistung (kW)	120
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	6 Gang man.
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	105
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	2.551
Erstzulassung	28.10.2021	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Laufleistung abgelesen (km)	99.505	Techn. zul. Gesamtgewicht (kg)	
Gesamtlaufleistung (km)		Radstand (mm)	4.330
Anzahl der Besitzer	2	Lademaße (mm) LxBxH	4300 x 2200 x 2300
nächste HU / SP / §57b	/ /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/65 R 16 C	Firestone	7 / 7
2	225/65 R 16 C	Firestone	8 / 8
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Kofferaufbau Alu, Portaltüren hinten 270°, Tür rechts im Aufbau, Klimaanlage, Radio MP3, Beifahrerdoppelsitzbank, Trennwandfenster, Staukasten rechts



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt/beschriftet, neutralisieren
4 Aufbau	Seitenwand links/rechts Loch, inst. / lackieren
5 Aufbau	Untersatz links verformt, inst.
6 Innenraum	Beifahrersitzbank Brandloch, inst.
7 Rahmen	Unterfahrschutz hinten links verformt, inst.
8 Karosserie	Spiegelabdeckung links gebrochen, erneuern
9 Sonstiges	Fahrzeug innen/außen verschmutzt, reinigen
10 Verglasung	Frontscheibe gerissen, erneuern
11 Motor	Ölverlust, Diagnose durchführen, Folgekosten möglich
12 Karosserie	Wischerblätter verschlissen, erneuern
13 Innenraum	Abdeckung Zigarettenanzünder gebrochen, erneuern
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Laderaum



Ansicht Motorraum



Seitenwand links Loch



Seitenwand links Loch



Seitenwand rechts Loch



Unterzug links verformt



Beifahrersitzbank Brandloch




Unterfahrschutz links verformt



Spiegelabdeckung links gebrochen



Frontscheibe gerissen

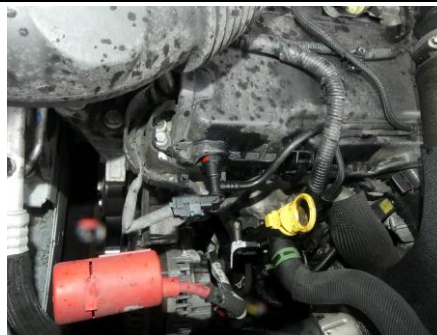

Motor Ölverlust



Wischerblätter verschlissen



Abdeckung Zigarettenanzünder gebrochen

