

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 29.02.2024
Besichtigungsdatum: 27.02.2024
Protokoll-Nummer: 423-2024
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1040974-000

FIN: NM0KCXTP6KNT90606
Kennzeichen: ME-RR 2100



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Ford	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	F-Max	Hubraum (ccm) / Zylinder	12740 / R 6
Aufbau / Ausführung	Sattelzugmaschine	Motorleistung (kW)	368
Fahrerhaus	Comfort Plus	Getriebe	ZF Traxxon
Farbe	silber	Kraftstofftank (Liter)	600 + 450
Radformel	4 x 2	Leergewicht	8.553
Erstzulassung	18.08.2022	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung abgelesen	178.441	Radstand (mm)	3.600
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	08.24 / 02.25 / 08.24	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	315/70 R22,5	Continental	10 / 10
2	315/70 R22,5	Continental	10 / 10 / 10 / 10
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Retarder, Nebenantrieb, LM-Felgen ALCOA, Radio / Navigationssystem, Standkilmaanlage, Klimaanlage, Standheizung, 2 Schlafliegen, Kühlbox, Mikrowelle, TV-Analge, Sonnenblende außen, LED-Scheinwerfer, ACC, Luftleitkörper Dach und seitlich, Rahmenverkleidung, Sattelkupplung, Differentialsperre. Dachbügel mit LED-Scheinwerfer

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 29.02.2024
Besichtigungsdatum: 27.02.2024
Protokoll-Nummer: 423-2024
Sachverständiger: OH / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube
Sonstiges
Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tank	Kraftstofftank rechts verformt, Minderwert
2 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
3 Sonstiges	OBU eingebaut, demontieren
4 Schließanlage	Türschloß links beschädigt, erneuern
5 Rahmen	Batterieabdeckung gebrochen, erneuern
6 Rahmen	Arbeitsplattform verformt, inst.
7 Fahrerhaus	Verkleidung am Aufstieg gebrochen, erneuern
8 Fahrerhaus	Türverlängerung Lackschaden, lackieren
9 Fahrerhaus	beklebt / beschriftet, neutralisieren

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit

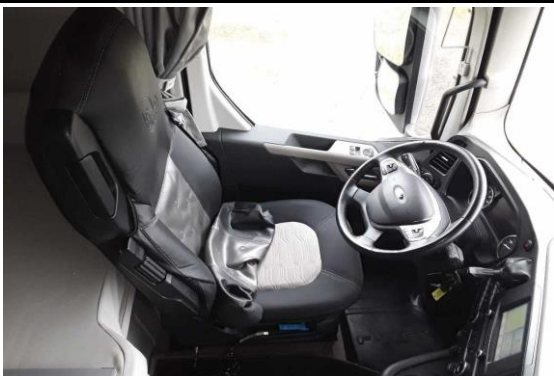

Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Sattelplatte



Batterieabdeckung gebrochen



Türschloß links beschädigt



Tank rechts verformt



Türverlängerung Lackschaden



Verkleidung am Aufstieg gebrochen



Arbeitsplatttform verformt



OBU eingebaut

