

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35145 Pohlheim

Erstellungsdatum: 06.03.2024
Besichtigungsdatum: 20.02.2024
Protokoll-Nummer: 305-2024
Sachverständiger: MK / GM



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1045325-000

FIN: ZCFC735B305363439
Kennzeichen: LB-RP 229



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Iveco	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Daily 35 S 16 A8 V	Hubraum (ccm) / Zylinder	2287 / R 4
Aufbau / Ausführung	Kasten	Motorleistung (kW)	115
Fahrerhaus	Hochdach L3H2	Getriebe	8-Gang Automatik
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	70
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	2.457
Erstzulassung	23.07.2020	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Laufleistung abgelesen (km)	88.956	Radstand (mm)	4.100
Gesamtlaufleistung (km)		Lademaße (mm) LxBxH	4680 x 1800 x 1900
Anzahl der Besitzer	2	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	03.25 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	225/65 R 16 C	Michelin	9 / 9
2	225/65 R 16 C	Michelin	8 / 8
3			
4			
Reserverad	225/65 R 16 C	Continental	11

Wertrelevante Ausstattung:

Beifahrerdoppelsitzbank, Radio, Klimaanlage, Flügeltüren hinten 270°, Radio, Verkleidung im Laderaum



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Elektrik	Fehlermeldung ABS / ASR / ESP, prüfen (Folgekosten möglich)
2 Getriebe	schaltet nicht hoch, prüfen (Folgekosten möglich)
3 Sonstiges	Fahrzeug beklebt / beschriftet, neutralisieren
4 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
5 Karosserie	Schiebetür rechts verformt, inst. / lackieren
6 Karosserie	Bepunktungen Seitenwand links / rechts / Schiebetür gebrochen, erneuern
7 Karosserie	Stoßbecke hinten rechts verschürft, erneuern
8 Karosserie	Stoßfänger hinten verformt, erneuern
9 Laderaum	Verkleidungen im Laderaum gebrochen, erneuern
10 Beleuchtung	Rücklicht links verschürft, Seitenmarkierungsleuchte links gebrochen, ern.
11 Rad / Reifen	Fekge hinten rechts verfromt, erneuern
12 Innenraum	Brandlöcher im Beifahrersitz, inst.
13 Innenraum	Dachhimmel verformt, gerissen, erneuern
14 Innenraum	stark verschmutzt, reinigen
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Innenraum



Ansicht Laderaum



Ansicht Laderaum



Ansicht Motorraum



Ansicht Mittelkonsole



Innenraum stark verschmutzt



Schiebetür verformt



Schiebetür verformt



Stoßbecke / Bepplankung hinten rechts gebrochen



Beplankungen links gebrochen



Rücklicht links verschärft



Felge hinten rechts verformt



Beplankung rechts gebrochen



Dachhimmel verformt



Verkleidungen im Laderaum gebrochen



Beifahrersitz Brandlöcher



ABS / ASR Kontrollleuchte brennt

