

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
28844 Weyhe

Erstellungsdatum: 09.07.2019
Besichtigungsdatum: 06.07.2019
Protokoll-Nummer: 616-2019
Sachverständiger: KP / JP



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1013440

FIN: WDB96702510174403
Kennzeichen: H-TD 1515



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Atego 1230 L	Hubraum (ccm) / Zylinder	7968 / R 6
Aufbau / Ausführung	Koffer / Ladebordwand	Motorleistung (kW)	220
Fahrerhaus	Fernverkehr Hochdach	Getriebe	Powershift 3
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	180
Radformel	4 x 2	Leergewicht	7.320
Erstzulassung	26.07.2017	Gesamtgewicht	11.990
Laufleistung abgelesen	82.908	Radstand (mm)	5.360
Gesamtlaufleistung (km)	-	Lademaße (mm) LxBxH	7200 x 2490 x 2360
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / SP / §57b	08.19 / 01.20 / 07.19	Federung	Blatt / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	265/70 R 19,5	Continental	6 / 7
2	265/70 R 19,5	Continental	11 / 12 / 13 / 13
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Sonnenblende außen, Tempomat, Klimaanlage, Radio CD, 2 Schlafliegen, Standheizung, 3 Reihen Kombi-Zurrschienen im Koffer, Anhängerkupplung Ringfeder, Druckluftanschluss für Anhänger, Ladebordwand Palfinger MBB C 1500 ML, Staubox hinten rechts



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am - bei - km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	keine Wartungsnachweise vorhanden, durchführen
2 Sonstiges	§ 57b fällig, HU demnächst fällig, UVV LBW kein Nachweis, durchf.
3 Sonstiges	OBU verbaut, demontieren
4 Aufbau	Koffer beklebt/beschriftet, neutralisieren
5 Aufbau	Untersatz rechts verformt, inst. / lack.
6 Aufbau	Kofferwände links/ rechts "Spinnweben", inst. / lack.
7 Ladebordwand	Alublatt mehrfach gerissen, inst.
8 Ladebordwand	Fußschalter ohne Funktion, erneuern
9 Anbauteil	Unterfahrschutz rechts vorn eingerissen/Lackschaden, inst. / lack.
10 Spiegel	Weitwinkelspiegel rechts gebrochen, erneuern
11 Beleuchtung	Heckleuchten links / rechts gebrochen, erneuern

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


28

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts

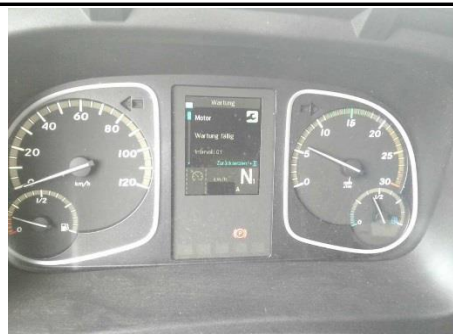

Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Laderaum



OBU verbaut



Unterzug rechts verformt



Seitenwände links / rechts gerissen



Fußschalter o.F. / Alublatt gerissen



Heckleuchten links / rechts gebrochen



Weitwinkelspiegelglas rechts gerissen

