

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 07.11.2024
Besichtigungsdatum: 04.11.2024
Protokoll-Nummer: 2488-2024
Sachverständiger: NB / JH



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1036580-000

FIN:

VCBUSLARTMFZT0963

Kennzeichen:

VIE IK 105



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Berger	Leergewicht (kg)	5.840
Typ / Modell	SAPL 24	Gesamtgewicht (kg)	35.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Curtainsider	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	11.03.2022	Lademaße (mm) LxBxH	13620 x 2480 x 2740
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	/ 09.24	Farbe	silber

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Goodyear	385/65 R22.5 164K	3 / 3
2	Goodyear	385/65 R22.5 164K	9 / 11
3	Hankook	385/65 R22.5 164K	12 / 12
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Schiebeplane links/rechts, Schiebeverdeck, Portaltüren, Coilmulde 8.200 mm, Hubdach, ALCOA Leichtmetallräder, Palettenkasten, 1. Achse liftbar, XL-Zertifikat, Ersatzradhalterung, 2x Staukasten hinten links, SAF Sattelstützen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 07.11.2024
Besichtigungsdatum: 04.11.2024
Protokoll-Nummer: 2488-2024
Sachverständiger: NB / JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.

Motorprobelauf

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU kein Nachweis, SP fällig, durchführen
3 Sonstiges	Laderaum/Coilmulde verschmutzt, reinigen
4 Aufbau	Portaltür rechts verformt, inst./lackieren
5 Aufbau	Plane rechts gerissen, inst.
6 Rahmen	Rampenanfahrpuffer links/rechts gebrochen, erneuern
7 Beleuchtung	Umrissleuchte vorne links gebrochen, erneuern
8 Zubehör	Schiebestange Verdeck fehlt, ersetzen
9 Zubehör	Typenschild nur teilweise lesbar, erneuern
10 Zubehör	24x Spriegelbrett Aluminium fehlt, ersetzen
11 Rad/Reifen	Reifen 1.Achse in kürze verschlissen, erneuern
12 Info	Boden Palettenkasten verformt, Gebrauchsspur kein Abzug

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 07.11.2024
Besichtigungsdatum: 04.11.2024
Protokoll-Nummer: 2488-2024
Sachverständiger: NB / JH



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Laderaum



Ansicht Königsbolzen/Sattelstützen



Portaltür verformt



Plane gerissen



Rampenanfahrpuffer gebrochen



Rampenanfahrpuffer gebrochen



Umrissleuchte gebrochen



Boden Palettenkasten verformt

