

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 29.10.2024  
Besichtigungsdatum: 25.10.2024  
Protokoll-Nummer: 2387-2024  
Sachverständiger: MW / AA



Auto Service

**Expertise Arbeitsmaschine**  
**Vertragsnummer: 1050165-000**

**Seriennummer / FIN: 930212085**  
**Kennzeichen: OPR-RS 9**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fendt	Motor / Typ	MAN / D0836 LE501
Typ / Modell	930 Vario TMS	Hubraum (ccm) / Zylinder	6871 / R 6
Aufbau / Ausführung	Schlepper	Motorleistung (kW)	236
Fahrerhaus	Kabine, geschlossen	Getriebe	stufenlos
Farbe	grün	Kraftstofftank (Liter)	530
Radformel	4 x 4	Einsatzgewicht (kg)	9.220
Erstzulassung / Baujahr	14.07.2005 / 2005	Gesamtgewicht (kg)	14.000
Laufleistung		Radstand (mm)	2.840
Betriebsstunden (h)	16.044	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	-
nächste HU / UVV / SP	04.24 / / 02.17	Federung	

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	600/65 R4	BKT	35 / 35
2	800/70 R33	BKT	20 / 20
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

40 km/h, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, Heckkraftheber, Arbeitsscheinwerfer vorn/hinten, Anhänger-Maulkupplung, Druckluftbremsanlage, 5x DW-Steuergerät hinten, 1x DW-Steuergerät vorn, Radio



## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Grube
Sonstiges	Es lag die Kaufrechnung in Kopie und die ZB I vor.

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2 Sonstiges	HU/SP fällig, durchführen
3 Sonstiges	Schlepper mit Kabine innen äußerst stark verschmutzt, reinigen
4 Sonstiges	Bordmappe, Unterlagen kpl. fehlt, ersetzen
5 Rad/Reifen	Reifen 2x hinten rissig, schnittbeschädigt, erneuern
6 Abgasanlage	Verbindung nicht fachger. inst u. Abgasrohr undicht, erneuern
7 Kühlung	Lüfterrad Motorkühlung gebrochen, erneuern
8 Kabine	Sitz kpl. mit Bezug gerissen, erneuern
9 Kabine	2x Schalter Dachkonsole gebrochen, Schaltknopf Lüftung fehlt, erneuern
10 Kabine	Dachverkleidung gerissen, stark verschmutzt, erneuern
11 Kabine	2x Luftausströmer gebrochen, erneuern
12 Beleuchtung	Arbeitsleuchte oben rechts gebrochen, erneuern
13 Hydraulik	Hydraulikkupplungen hinten rechts undicht, instandsetzen
14 Anbauteil	Außenspiegel links gebrochen, erneuern
15 Motor	Motor ölundicht, Diagnose durchführen (Folgekosten möglich)
16 Hinterachse	Achsantrieb hinten links undicht, instandsetzen
17 Ausrüstung	K 80-Anhängerkupplung und Radgewichte 2. Achse fehlen, ersetzen
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten links



Ansicht Typschild



Ansicht Betriebsstunden



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Bedieneinheit



Ansicht Motorraum





Ansicht Motorraum



Ansicht Heckbereich



Ansicht Frontbereich



Schlepper verschmutzt



Schlepperkabine stark verschmutzt



Reifen hinten rissig, schnittbeschädigt



Reifen hinten rissig, schnittbeschädigt




Verbindung Schalldämpfer n. fachgerecht inst.



Abgasrohr undicht



Lüfterrad gebrochen

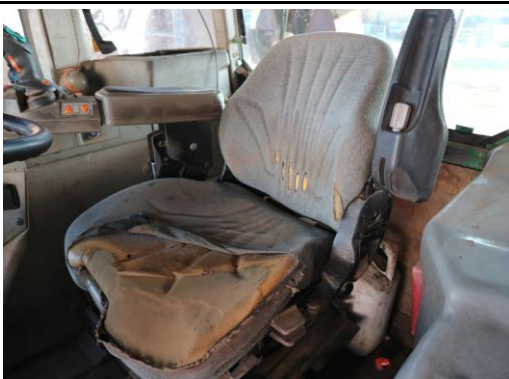

Sitz kpl. mit Bezug gerissen



2x Schalter gebrochen





Knopf Lüftung fehlt



Dachverkleidung gerissen, verschmutzt



Hydraulikkupplungen rechts undicht



Spiegel links gebrochen



Motor ölundicht



Achsantrieb hinten links undicht