

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 06.08.2024  
Besichtigungsdatum: 05.08.2024  
Protokoll-Nummer: 1570-2024  
Sachverständiger: JH



Auto Service

### Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1024797-000

FIN: WFDFLT21802026195

Kennzeichen: LAU-PT 801



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fliegl	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	ZWP 180	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Wechselbrücke	Radstand (mm)	4.700
Erstzulassung	04.05.2020	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	2
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	/ 01.25	Farbe	grau

#### Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Fulda	385/65 R22.5 164K	6 / 10
2	Fulda	385/65 R22.5 164K	12 / 12
3			
4			
res.			

#### Wertrelevante Ausstattung:

4 Containerverriegelungen für 20" Wechselbehälter 7,15 und 7,45 Meter,

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 06.08.2024  
Besichtigungsdatum: 05.08.2024  
Protokoll-Nummer: 1570-2024  
Sachverständiger: JH



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt Zugang, ohne Grube
Sonstiges	Neue Zugdeichsel verbaut, Fahrzeug starke Korrosionsspuren
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
3 Karosserie	Kotflügel hinten links/rechts gebrochen, erneuern
4 Karosserie	Kotflügel vorne links gebrochen, erneuern
5 Karosserie	Spritzschutz Kotflügel vorne links/rechts fehlt, erneuern
6 Rahmen	Hinten links/rechts (Aufnahme Unterfahrschutz) verformt, inst./lackieren
7 Rahmen	Unterfahrschutz rechts verformt, erneuern
8 Bremsanlage	Staubschutzkappe Kupplungskopf Steuerleitung gebrochen, erneuern
9 Beleuchtung	Schlusslicht links gebrochen, erneuern
10 Rahmen	Schlussleuchtenträger verformt, inst.


11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts

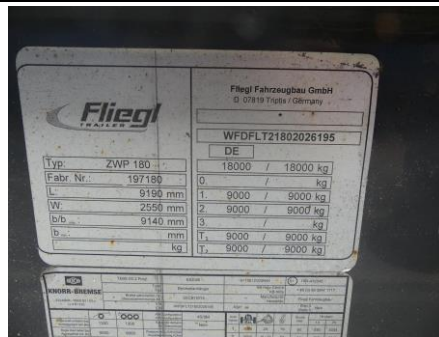

Ansicht Typschild



Ansicht Aufnahme Wechselbrücken



Kotflügel hinten links gebrochen



Kotflügel hinten rechts gebrochen



Kotflügel vorne rechts gebrochen



Aufnahme Unterfahrschutz hinten verformt



Aufnahme Unterfahrschutz hinten verformt



Aufnahme Unterfahrschutz hinten verformt



Aufnahme Unterfahrschutz hinten verformt



Unterfahrschutz rechts verformt



Staubschutzkappe gebrochen



Schlusslicht links gebrochen



Schlussleuchtenträger verformt



Schlussleuchtenträger verformt

