

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 26.11.2024
Besichtigungsdatum: 21.11.2024
Protokoll-Nummer: 2482-2024
Sachverständiger: AP / JH



Auto Service

Expertise LKW
Vertragsnummer: 1033619-000

FIN: ZFAFFL009M5157536
Kennzeichen: CLP HW 183



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fiat	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Talento SX 2.0 Ecojet L2H1	Hubraum (ccm) / Zylinder	1997 / R 4
Aufbau / Ausführung	Kühlkastenwagen	Motorleistung (kW)	88
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	6 Gang man.
Farbe	weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht (kg)	2.129
Erstzulassung	20.09.2021	Gesamtgewicht (kg)	2.799
Laufleistung abgelesen	174.695	Radstand (mm)	3.498
Gesamtlaufleistung (km)		Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / §57b / UVV	10.25 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	215/65 R16 109/107T	Hankook Allwetterreifen	2 / 0
2	215/65 R16 109/107T	Continental/Pirelli Allwetterreife	6 / 6
3			
4			
Reserverad	215/65 R16 109/107T	Hankook Sommerreifen	6

Wertrelevante Ausstattung:

Kühlhausbau Pharma/GDP Ausbau Fa. CSA, Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik, Radio DAB, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Cruise Control, Holzfußboden Laderaum,



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 13.03.2023 bei 112362 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt Schmutz (Folgekosten möglich), ohne Grube
Sonstiges	

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Innenraum	Radio lässt sich nicht einschalten, prüfen (Folgekosten möglich)
3 Innenraum	verschmutzt, reinigen
4 Rad/Reifen	Reifen Vorderachse verschlissen, erneuern
5 Verglasung	Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern
6 Karosserie	Kotflügel/Tür links Abrieb, polieren
7 Karosserie	Stoßfänger vorne Spoiler gebrochen, erneuern
8 Karosserie	Stoßfänger vorne verschürft, Smart Repair
9 Karosserie	Seitenwand links Delle, sanft inst.
10 Karosserie	Türdichtung Schiebetür gebrochen, erneuern
11 Karosserie	B-Säule rechts Delle, sanft inst.
12 Karosserie	B-Säule links innen verkratzt, Smart Repair
13 Karosserie	Hecktür rechts Delle, sanft inst.
14 Karosserie	Hecktür links verformt, inst./lackieren
15 Karosserie	Außenspiegel rechts gebrochen, erneuern
16 Rahmen	Unterbodenverkleidung Motor fehlt, ersetzen
17 Kühlgerät	Wartung kein Nachweis, durchführen
18 Innenraum	Türverkleidung Fahrertür verkratzt, Gebrauchsspur kein Abzug
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts




Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Mittelkonsole

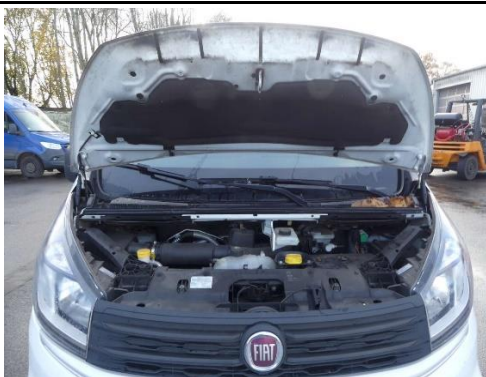

Ansicht Motorraum



Ansicht Laderaum hinten

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
70 63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

46395 Bocholt

Erstellungsdatum: 26.11.2024
Besichtigungsdatum 21.11.2024
Protokoll-Nummer: 2482-2024
Sachverständiger: AP / JH



Auto Service



Ansicht Laderaum seitlich



Ansicht Kühlgerät



Innenraum verschmutzt



Frontscheibe Steinschlag



Kotflügel/Tür rechts Abrieb



Spoiler Stoßfänger vorne gebrochen



Stoßfänger vorne verschürft



Seitenwand links Delle



Türdichtung Schiebetür gebrochen



B-Säule rechts Delle



B-Säule links verkratzt



Tür hinten rechts Delle



Hecktür links verformt



Außenspiegel rechts gebrochen



Türverkleidung Fahrertür verkratzt

