

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 27.02.2025
Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokoll-Nummer: 301-2025
Sachverständiger: DB / GM



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer:

1028328-000

FIN:

W09SKF335LWKC0239

Kennzeichen:

SI-TK 741



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Kloos	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	FT 74 SKF	Gesamtgewicht (kg)	35.000
Aufbau / Ausführung	Auflieger / Kippmulde	Radstand (mm)	1.310 + 1.310
Erstzulassung	27.07.2020	Lademaße (mm) LxBxH	x x
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	3
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	01.25 / 07.25	Farbe	schwarz

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Hankook	385/65 R 22,5	12 / 12
2	Sonstige	385/65 R 22,5	11 / 11
3	Sonstige	385/65 R 22,5	12 / 12
4			

res.

Wertrelevante Ausstattung:

Ferrotrailer, Stahlmulde 74 cm³, Portaltüren, Liftachse, Stützen, Arbeitsplattform, Scheibenbremsen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
35415 Pohlheim

Erstellungsdatum: 27.02.2025
Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokoll-Nummer: 301-2025
Sachverständiger: DB / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung eingeschränkt, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren


Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2 Sonstiges	HU / SP kein Nachweis vorhanden, durchführen
3 Aufbau	Portaltüren verformt, inst. / lackieren
4 Rahmen	Kotflügel gebrochen, erneuern
5 Rahmen	Schmutzfänger hinten links und rechts fehlen, erneuern
6 Aufbau	Stirnwand durchstoßen / verformt, inst. / lackieren
7 Rahmen	Portalrahmen hinten verformt / korrodiert, inst. / lackieren
8 Aufbau	Aufbau Beulen, Kratzer und Korrosion, Wertminderung
9 Bremsanlage	Bremsscheiben 2. und 3. Achse mangelhaftes Tragbild, erneuern
10 Achsen	Lufbälge 3. Achse rissig, erneuern
11 Kippzylinder	Hydraulikschlauch Kippzylinder fehlt, ersetzen
12 Bremsanlage	Staubschutzkappen Bremsanschlüsse gebrochen, erneuern
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts

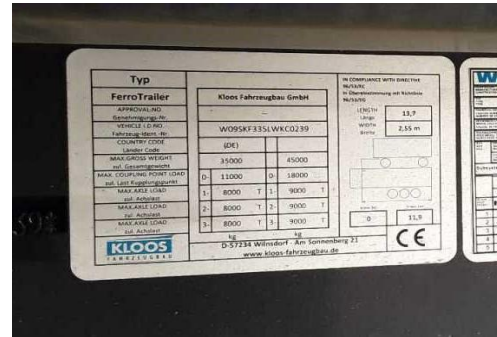

Ansicht Typschild



Ansicht Arbeitsplattform



Portaltüren verformt



Stirnwand durchstoßen / verformt



Portalrahmen hinten verformt / korrodiert



Hydraulikschlauch Kippzylinder fehlt



Kotflügel gebrochen



Seitenanfahrtschutz und Halterung rechts verformt



Aufbau Beulen und Korrosion

