

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 26.01.2021
Besichtigungsdatum: 22.01.2021
Protokoll-Nummer: 552-2021
Sachverständiger: GM / EB



Auto Service

Expertise KOM
Vertragsnummer: 1019326-000

FIN: NLTRTUK8L01000166
Kennzeichen: B-B 9949



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	TEMSA	Euro Norm	Euro 6
Typ / Modell	Maraton 13	Hubraum (ccm) / Zylinder	10837 / R 6
Aufbau / Ausführung	Reisebus Superhochdecker	Motorleistung (kW)	320
Sitzplätze / Stehplätze	49 + 1 + 1	Getriebe	ZF 12 AS Tronic
Farbe	schwarz	Motorhersteller	DAF / MX 11
Klassifizierung	3 Sterne	Leergewicht (kg)	13.850
Erstzulassung	25.03.2019	Gesamtgewicht (kg)	19.000
Laufleistung abgelesen	46.655	Radstand (mm)	7.050
Gesamtlaufleistung (km)	-	Anzahl Türen	2
Anzahl der Besitzer	1	Radformel	4 x 2
nächste HU / SP / §57b	03.21 / 09.21 / 04.21	Federung	Luft / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	295/80 R 22,5	Bridgestone	10 / 10
2	295/80 R 22,5	Bridgestone	12 / 12 / 12 / 12
3			
4			
Reserverad	295/80 R22,5	Bridgestone	16

Wertrelevante Ausstattung:

LM-Felgen ALCOA, Intarder, Klimaanlage, Standheizung, Xenon-Scheinwerfer, Kühlfach vorne u. Mitte, Bordküche Frenzel, Radio CD, Navigation Kartenansicht, Schlafessel Polsterung Leder, Bordtoilette, Rückfahrkamera, 2 x Videomonitor, Fahrerschlafkabine



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis vorhanden, durchführen
2 Elektrik	Batterien entladen, laden und prüfen
3 Elektrik	Motorkontrolle brennt, prüfen
4 Schließanlage	nur 1 Schlüssel vorhanden, Schlüssel anfertigen
5 Innenraum	Armaturenbrett, beschädigt, inst.
6 Innenraum	Verkleidung am Einstieg vorn beschädigt, erneuern
7 Karosserie	Stoßleiste vorn links gberochen, inst. / lackieren
8 Karosserie	Radlauf vorn und hinten links verkratzt, lackieren
9 Karosserie	Spiegelkappe links verkratzt, lackieren
10 Karosserie	2. und 3. Kofferraumklappe links verformt / verkratzt, inst. /lackieren
11 Karosserie	Dichtung Tür mitte gerissen, erneuern
12 Karosserie	Seitenwand links verkratzt, lackieren
13 Lackierung	Fahrzeug beklebt / beschriftet, neurtlaisieren
14 Motor	Kühlwasserstand minimum, auffüllen und prüfen

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Innenraum



Ansicht Innenraum



Ansicht Bordküche

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
15806 Zossen

Erstellungsdatum: 26.01.2021
Besichtigungsdatum: 22.01.2021
Protokoll-Nummer: 552-2021
Sachverständiger: GM / EB



Auto Service




Ansicht Bordtoilette



Ansicht Motorraum



Ansicht Gepäckraum

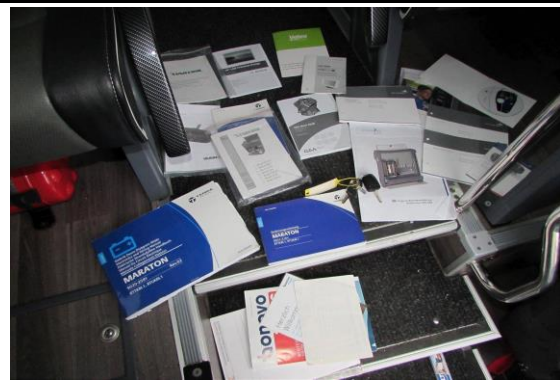

Ansicht Bordunterlagen



Seitenwand links verkratzt



Stoßbecke vorn links gebrochen



Bepankung und Radlauf vrkratzt



Kofferraumklappen links verformt / verkratzt



Türgummi Tür mitte gerissen



Armaturenbrett beschädigt



Motorkontrolle brennt



Verkleidung am Einstieg vorn gerissen