

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 06.08.2024
Besichtigungsdatum: 05.08.2024
Protokoll-Nummer: 1569-2024
Sachverständiger: JH



Auto Service

Expertise Anhänger

Vertragsnummer: 1032850-000

FIN: WFDFLT21802026192

Kennzeichen: LAU-PT 803



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Fliegl	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	ZWP 180	Gesamtgewicht (kg)	18.000
Aufbau / Ausführung	Anhänger / Wechselbrücke	Radstand (mm)	4.700
Erstzulassung	09.07.2021	Lademaße (mm) LxBxH	- x - x -
Laufleistung (km)		Federung	Luft / Luft
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	2
Anzahl Besitzer	1	Achshersteller	SAF
nächste HU / SP	/ 02-25	Farbe	grau

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	Fulda	385/65 R22.5 164K	11 / 11
2	Fulda/Truckstar	385/65 R22.5 164K	11 / 15
3			
4			
res.			

Wertrelevante Ausstattung:

4 Containerverriegelungen für 20" Wechselbehälter 7,15 und 7,45 Meter,

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
91301 Forchheim

Erstellungsdatum: 06.08.2024
Besichtigungsdatum: 05.08.2024
Protokoll-Nummer: 1569-2024
Sachverständiger: JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt Zugang, ohne Grube
Sonstiges	Neue Zugdeichsel verbaut, Fahrzeug starke Korrosionsspuren
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen
2 Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen
3 Rahmen	Unterfahrschutz links inkl. Halter verformt, erneuern
4 Karosserie	Spritzschutz Kotflügel vorne links/rechts fehlt, erneuern
5 Beleuchtung	Arbeitsscheinwerfer Rahmen mitte gebrochen, erneuern
6 Karosserie	Kotflügel hinten links/rechts verformt/gerissen, erneuern
7 Rahmen	Schlussleuchenträger verformt, inst.
8 Bremsanlage	Bremsscheiben 1+2 Achse Korrosion, Befund ggf. inst. (Folgekosten möglich)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Aufnahme Wechselbrücken

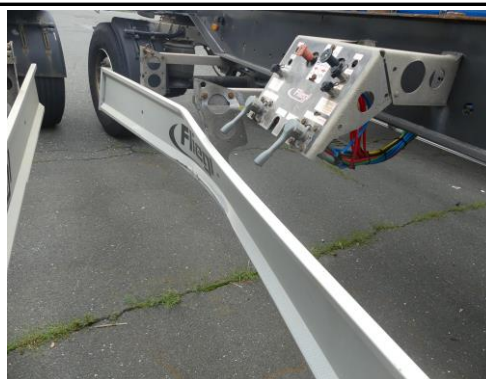

Unterfahrschutz links verformt



Halter Unterfahrschutz verformt



Arbeitscheinwerfer gebrochen



Kotflügel hinten links verformt



Kotflügel hinten rechts gerissen



Schlussleuchtenträger verformt



Bremsscheiben Korrosion



Bremsscheiben Korrosion



Bremsscheiben Korrosion