

## Expertise

Vertragsnummer: 1048387-000

FIN: W1T96702910699809

Kennzeichen: UN HA 660



### Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	EURO 6
Typ/Modell	LKW > 3,5t / Atego 816L	Hubraum (ccm) / Zylinder	5.132 / 4
Aufbau / Ausführung	Koffer	Motorleistung (kw)	115
Fahrerhaus	S-Fahrerhaus Classicspace	Getriebe	PowerShift3
Farbe	Orange Uni	Kraftstofftank (Liter)	80
Radformel	4 x 2	Leergewicht	5.285
Erstzulassung	15.08.2023	Gesamtgewicht	7.490
Laufleistung	100.164 km / abgelesen	Radstand (mm)	4.220
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	6.187 x 2.464 x 2.400
Anzahl Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	mittel
nächste HU / SP / §57b	07.26 // 07.27	Federung	Blatt / Luft

### Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 215/75 R17.5 126/124M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	10 / 10 mm
2. 215/75 R17.5 126/124M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	8 / 9 / 9 / 8 mm

### Wertrelevante Ausstattung

Koffer (Gossler), Ladebordwand (Palfinger MBB C 1000 L), Dachluke, Dachspoiler, Druckluftanschluss für Anhänger, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Radio mit SD/USB Schnittstelle, Rückfahrkamera, Spurhalte-Assistent, Active Brake Assist

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



### Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rahmen	Unterfahrschutz hinten (rechts) - verformt - erneuern
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3 Tür vorn links	Tür (im Kantenbereich) - Kratzer - Smart Repair
4 Aufbau	Aufbau - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
5 Koffer	Seitenwand links - Delle / Lackschaden - lackieren
6 Koffer	Unterzug rechts (rechts) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7 Koffer	Seitenwand rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

### Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Anbauteil links	Einstieg unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

#### Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Laderaum



Abbildung 5: Laderaum



Beschädigung 1: Rahmen: Unterfahrschutz hinten (rechts) - verformt - erneuern



**Beschädigung 1:** Rahmen: Unterfahrerschutz hinten (rechts) - verformt - erneuern



**Beschädigung 2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Tür (im Kantenbereich) - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 5:** Koffer: Seitenwand links - Delle / Lackschaden - lackieren



**Beschädigung 5:** Koffer: Seitenwand links - Delle / Lackschaden - lackieren



**Beschädigung 5:** Koffer: Seitenwand links - Delle / Lackschaden - lackieren




**Beschädigung 6:** Koffer: Unterzug rechts (rechts) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Koffer: Unterzug rechts (rechts) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Koffer: Unterzug rechts (rechts) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

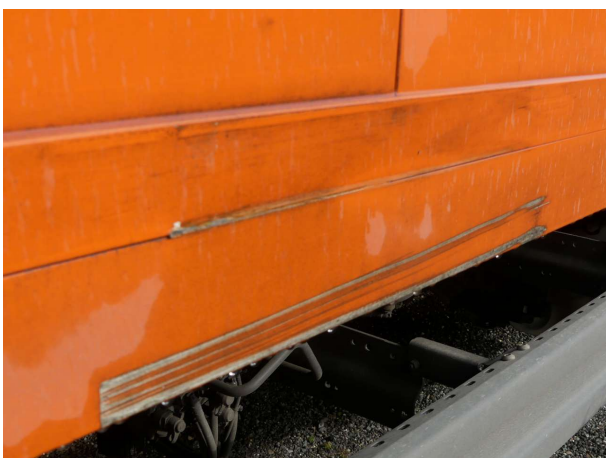

**Beschädigung 6:** Koffer: Unterzug rechts (rechts) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 7:** Koffer: Seitenwand rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

